



Gegenstand: Schwimmer im Vergaser Stromberg Zenith 150 CD und 150 CD 3

Betroffen: Alle Motoren der Baureihen:

- L 1700**
- L 2000**
- L 2400**

Anlaß: Bei den im Zeitraum von 07.05.96 bis 30.04.97 verwendeten Schwimmern traten in drei Fällen Undichtigkeiten am Schwimmerkörper auf. Diese führten zu Unregelmäßigkeiten im Motorlauf. Die betroffenen Schwimmer tragen die Prüfnummer von einschließlich 2339 bis 2663. Die Prüfnummer ist am metallischen Teil des Schwimmers handschriftlich eingraviert.

Dringlichkeit: innerhalb der nächsten 10 Betriebsstunden oder spätestens nach einem Monat.

Maßnahmen: An Motoren, an denen in dem Zeitraum vom 07.05.96 bis 30.04.97 Instandsetzungsmaßnahmen (keine Wartung) irgendwelcher Art durchgeführt, bzw. Motoren ausgetauscht worden sind oder Schwimmer beschafft worden sind, sind die Schwimmer zu kontrollieren. Hierzu Schwimmerkammer des Vergasers demontieren, ggf. vorher den Vergaser abbauen. Schwimmer aus der Halterung abziehen und Prüfnummer kontrollieren. Fällt die Prüfnummer nicht unter die oben genannten oder ist keine Prüfnummer sichtbar, so kann der Schwimmer weiter verwendet werden. Bei Übereinstimmung der Prüfnummer mit den oben genannten ist der Schwimmer auszutauschen. Den Überstand des Schwimmers mit Lehre 803.001.005 kontrollieren, ggf. Schwimmer nachjustieren. Schwimmerkammer mit neuer Dichtung montieren. Gegebenenfalls Vergaser mit neuen Dichtungen montieren.


Hinweis: Weitere Informationen bezüglich der Vergasermontage entnehmen Sie bitte der Wartungsanweisung 10.2

Zulassung: Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungsbetriebes Nr.: I-EC 27 zugelassen.

Bearb.: Stolinski

Ersetzt Ausgabe vom:

Seite: 1 von 1 Seiten

Gepr. + Freig.: 

Ausgabe: 20.05.97

Reg.-Nr.: 036 Datei: TM55.DOC

